



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России по Донецкой
Народной Республике) управление надзорной
деятельности и профилактической работы отделение
надзорной деятельности и профилактической работы
Ильичевского района г. Мариуполя

ул. Карпова, 166, г. Мариуполь, 287535
E-mail: gpn_mar_lich@80.mchs.gov.ru

19.08.2024 № 435

На № _____ от _____

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Талаковская средняя школа» администрации
города Мариуполя

З.М. Семененко

ул. Соборная, д. № 170 пгт Талаковка,
г. Мариуполь,

О направлении информации

В ходе проведения профилактического визита от 16 июля 2024 года №18 в отношении объекта защиты МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТАЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ, расположенного по адресу: ДНР, ГО Мариупольский, г. Мариуполь, пгт Талаковка, ул. Соборная, 170, были выявлены следующие нарушения требований ППР РФ и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:

1. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);
2. Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);
3. В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах в достаточном количестве (п. 5 ППР в РФ);
4. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных, не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (адресной пожарной сигнализации), с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ);
5. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни (центральный вход) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);
6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. п. 26 ППР в РФ;
7. Минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м. (эвакуационный выход № 3, эвакуационный выход № 2) (п. 4.4.19 СП 4.13130.2013);
8. Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям (загромождение эвакуационных выходов, а именно турникетом центральный вход) (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ);
9. Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям (выход из подвала перекрывается эвакуационной дверью с лестничной клетки) левое крыло (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ);

10. Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. (эвакуационный выход правого крыла) (п. 4.4.18 СП 1.13130.2020);

11. Не обеспечено беспрепятственное движение людей через эвакуационные выходы (порог эвакуационного выхода правого крыла и выход на задний двор) (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

12. Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов, ведущих из подвала на первый этаж (п. 14 ППР в РФ);

13. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (подвал) (п. 15 ППР в РФ);

14. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей (п. 30 ППР в РФ);

15. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (п. 36 ППР в РФ);

16. Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (библиотек, центральный холл) (п. 409 ППР в РФ);

17. Существующие выходы на чердак через люки, не обеспечены противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам (ст. 88 таблица 23 и 24, п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 № 123-ФЗ (п. 7.7 СП 4.13130.2013);

18. Чердачное помещение объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не оборудовано системой пожарной сигнализации (статьи 5-6, часть 1 статьи 83 ФЗ-123. п. 42, таблицы 3, п. 4.1 СП 486.1311500.2020 п. 11, таб. 1 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 №1464);

19. Двери серверной не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307 (п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016);

20. Двери выходов из зрительного зала, не являются самозакрывающимися с уплотнениями в притворах (п. 7.3.15 СП 1.13130.2020);

21. Для помещений технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (электроснабжения) не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (электрощитовая) (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

22. Сигнал о срабатывании системы АПС не выведен в ближайшую пожарную часть (приложение А, таблица А1 п. 14 СП 484.1311500.2020);

23. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности (ч. 5 ст. 6; ст. 64 № 123-ФЗ);


24. Противопожарные двери помещения электрощитовой не имеют устройств для самозакрывания дверей (п. 8 ст. 88 № 123-ФЗ);

25. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (2 этаж эвакуационный выход № 2) (п. 4.4.9 СП 1.13130);

26. На объекте отсутствует проектная документация по устройству молниезащиты (чертежи и пояснительная записка) и акты приёмки устройств молниезащиты, в том числе акты на скрытые работы по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприёмникам, за исключением случаев использования стального каркаса здания в качестве токоотводов и молниеприёмников, а также результаты замеров сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов (п. 1.13 РД 34.21.122-87; СО 153-34.21.122-2003; ст. 50 п. 4 ч. 1 № 123-ФЗ);

27. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. (пожарная сигнализация) (п. 54 ППР в РФ).

Начальник отделения НД и ПР Ильичевского района
г. Мариуполя отдела НД и ПР городского округа
Мариуполь управления НД и ПР Главного
управления МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы

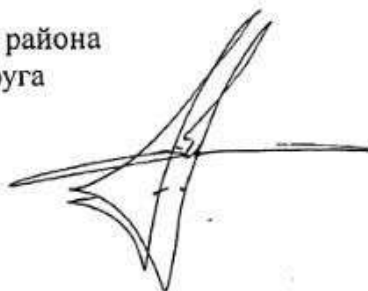

И.В. Попов